花崗石材料之熱膨帳系數補償計算:

修正公式: MR=CMR/[1-£q(Tq-20)+ £s (Ts-20)]

MR = 待測件之尺寸

CMR = 修正後工件正確讀值

£g = 測量量具之熱膨脹系數

Tq = 測量當時之環境溫度

£S = 待測件之熱膨脹系數

Ts = 待測件之溫度

計算例 1.:

以花崗石 1300mm 長*60mm 厚平直規在量測環境溫度 25℃作曲率變化測量,來計算標準 20℃時之接近值如下:

測量量具(電子水平儀+跨橋)為鋼質它的膨脹系數=£g= 10.5*10 $^{-6}$ mm/mm $^{\circ}$ С

量測當時環境溫度= 25℃

被測件(花崗石)之熱膨脹系數=£s = 8.3*10⁻⁶mm/mm℃

量測後工件(取工作面曲率最高點 0.007+厚度 60.0)尺寸值= 60.007 mm

計算 G238-1300-4F-XAS 平直規(工作面最高點)在標準 20℃之 CMR 正確值

MR = CMR/[1 - fg(Tg-20) + fs(Ts-20)]

CMR = $60.007 \times [1-10.5\times10^{-6} (25-20) + 8.3\times10^{-6} (25-20)]$

= 60.007 * [1- 0.0000525 + 0.000042]

= 60.007*0.9999895

= **60.0064mm** (工作面曲率最高點 20℃時之接近值為 0.0064)

計算例 2.:

2000*1000-00 級平台,厚 250mm 在量測環境溫度 25℃作曲率變化測量,來計算標準 20℃時之接近值如下:

測量量具(電子水平儀+跨橋)為鋼質膨脹系數= $\pounds g$ = 10.5*10⁻⁶mm/mm℃ 量測當時環境溫度= 25℃

被測件(花崗石)之熱膨脹系數=£s = 8.3*10⁻⁶mm/mm℃

量測後工件(取工作面平坦度最高點之值 0.006+厚度 250.0)尺寸值= 250.006 mm 計算 G234113/2000*1000*250mm/00 級平台(工作面最高點)在標準 20℃之 CMR 正確值

CMR = $250.006 * [1-10.5*10^{-6} (25-20) + 8.3*10^{-6} (25-20)]$

- = 250.006 * [1- 0.0000525+ 0.000042]
- = 250.006*0.9999895
- = 250.003mm (工作面平坦度最高點 20℃時之接近值為 0.003)

如無法嚴格控制溫度 20±1℃濕度 50±10,請將熱膨脹考慮進去作量測計算,因材料組織密度關係,<u>計算出修正值謹供參考</u>,要取得產品實際值仍需在標準環境控制下進行實際量測才接近符合要求。